



Lancia Lybra, alle Modelle mit ESP

Aufleuchten der ESP-Kontrolleuchte

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte der Lenkwinkelsensor der Grund dafür sein. Nach jeder Trennung und späterem Anschluss der Versorgungsspannung an den Lenkwinkelsensor, z.B. Wechsel der Batterie, oder Erneuerung der Sicherung Nr. 12 im Sicherungskasten, leuchtet die Kontrolleuchte für das ESP im Display auf.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Fahrzeug muss stehen und der Schlüssel in Position „Stop“ sein
- Lenkrad in Normallage ausrichten
- Fünf Sekunden warten und dann den Motor starten
- Lenkrad um eine halbe Umdrehung nach links drehen
- Lenkrad wieder in Ausgangsposition und dann eine halbe Umdrehung nach rechts drehen
- Lenkrad zurück in die Ausgangsposition
- Fahrzeug eine kurze Strecke (ca. 10 Meter) geradeaus bewegen

Nun ist der Lenkwinkelsensor wieder korrekt eingestellt und die Kontrolleuchte erlischt. Anschließend ist noch der Fehlerspeicher zu löschen.

Blitz-Info

