



Mercedes Benz A-Klasse Typ W 168

Aufleuchten der ESP Warnleuchte und Fehlercode C1142 abgespeichert.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die ESP Warnleuchte aufleuchtet und der Fehlercode C1142 abgespeichert ist, kann eine mögliche Ursache das Steuergerätes sein. In diesem Fall wird der Querbeschleunigungssensor zu sensible vom Steuergerät überwacht und es kommt zu den oben genannten Fehlern. Um den Fehler zu beseitigen muss das ESP - System auf Fehler geprüft werden. Sind keine Fehler feststellbar, muss das ESP – Steuergerät erneuert werden. Ein Austausch des Querbeschleunigungssensors bringt keine Abhilfe.

Betroffene Fahrzeuge und Steuergeräte:

A-Klasse W 168 Typ 168.007 / 008 / 031 / 033

Fahrgestellnr.: J bis 247148

Steuergeräte mit der Teilenr. : 027 545 60 32
028 545 26 32

Blitz-Info

