



Mercedes Benz **Typ 170, 202, 203, 208 mit Motor 111** **Typ 202 mit Motor 605 und 611**

Aufleuchten der ABS Kontrollampe

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, könnte das ESP-Steuergerät die Ursache dafür sein. Durch mangelnde Spannungsversorgung für das ESP-Steuergerät, kommt es dazu, dass die ABS Kontrollampe angeht und in der Multifunktionsanzeige die Fehlermeldung ABS/BAS/ESP angezeigt wird. Im Fehlerspeicher werden die Fehlercodes C 1000-128, oder C 1000-016 abgelegt.

- Spannungsversorgung am Pin 45 und Pin 47 des ESP-Steuergerätes kontrollieren
- Außerdem sollte die Sicherung F 23/1f8 und F 23/1f9 auf Durchgang und festen Sitz hin geprüft werden
- X12/3, Leitungsverbinder Klemme 30 überprüfen

Blitz-Info