



Mercedes Benz W 124, 129, 140, 202, 210 Alle Modelle

Tempomat ohne Funktion, Motor regelt in Fahrstufe “D” zu früh ab, Aufleuchten der Lampenkontrolle beim Bremsen.

Werden bei diesen Fahrzeugen die oben genannten Fehler oder noch weitere Störungen in anderen Fahrzeugsystemen bemängelt, kann der Einbau eines Fremdradios die Ursache sein. Durch den Einbau eines Fremdradios kann das Geschwindigkeitssignal stark gestört werden. Vor dem Einbau eines Fremdradios sollte daher die Anschlussleitung für das Geschwindigkeitssignal am Stecker A, Pin 1 (grün/weißes Kabel) abgeklemmt und isoliert werden.

Blitz-Info

