



Mercedes Benz W 170, 202, 203, 208, 210

Funktionsstörung im oberen Bedienfeld der Mittelkonsole

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine schlechte elektrische Kontaktierung des Bedienfeldes (s. Abb.), die Ursache dafür sein. Die elfpolige Kupplung der Schaltergruppe (S6/1) im Bedienfeld kann nicht richtig kontaktiert werden. Dadurch kann die Sitzheizung, Innenraumverriegelung, Warnblinkanlage und die Schalterbeleuchtung ohne Funktion sein. Durch eine umlaufende Rippe an der Kupplung, stößt die mittlere Rastnase vom Sitzheizungssteuergerät (N25/5) vor diese und verhindert so eine korrekte Verrasterung und sichere Kontaktierung der Schaltergruppe.



In diesem Fall, muss das Bedienfeld ausgebaut werden. Anschließend die Kupplung lösen und die mittlere Rastnase vom Steuergerät der Sitzheizung abschneiden. Kupplung wieder verbinden und Bedienfeld einbauen. Schalter auf Funktion prüfen.

Blitz-Info