



Mercedes Benz

Typ W 129, 140, ab 01.12.96

Typ W 170, 202, ab 01.06.97

Typ W 208, 210, ab 01.02.97

Alle mit Brems Assistent (BAS)

Motor springt nicht an

Sollte der oben genannte Fehler beanstandet werden, könnte Feuchtigkeit /Korrosion in der Steckerverbindung bzw. im Steuergerät Brake Assist die Ursache dafür sein. Es kann auch sein, dass der Motor ggf. in den Notlauf übergeht.

Außerdem können verschiedene Fehlercodes B 1040, B 1041, B 1043, C 1020, C 1022, C 1025, C 1031, P 0603, P 1606, P 1221, P 1630, P 1747, 132 EGS, 135 EGS abgespeichert sein.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Die Steckerverbindung Stecker 16a (CAN Spannungsversorgung) am BAS Steuergerät auf Feuchtigkeit und Korrosion prüfen und ggf. beseitigen.
- Sollte der Fehler immer noch vorhanden sein, muss das BAS-Steuergerät ausgetauscht werden.

Bauteil Anordnung
BAS Steuergerät im
W 208

