



Mercedes Benz Typ W 163, 202, 208, 210

Mit Motoren 112 und 113, außer 112.912/ 946/ 961 u. 113.968/ 963/ 992

Warnleuchte für Ölstand leuchtet auf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein defekter Ölstandsensordie Ursache dafür sein. Zusätzlich wird dem Fahrer im Display „Ölstand unter Min“ angezeigt. Beim Auslesen des Fehlerspeichers können die Fehler P1178, Ölqualität Motor unplausibel, oder P 1179, Ölstand Motor unplausibel auftauchen.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Motoröl ablassen
- Ölwanneunterteil (1) ausbauen
- Stecker vom Ölstandsensord (3) abziehen
- Schrauben vom Sensor (2) demontieren
- Ölstandsensord (4) ausbauen
- Neuen Sensor einsetzen und die Schrauben mit einem Drehmoment von 10Nm anziehen
- Steckerverbindung wieder herstellen
- Ölwanneunterteil befestigen. Schrauben mit einem Drehmoment von 30 Nm anziehen
- Öl wieder auffüllen
- System auf Funktion prüfen
- Fehlerspeicher löschen

Blitz-Info

