



Mercedes Benz E-Klasse (W124) mit Motornr. 111.960 oder 104.942/992

Motor geht während der Fahrt aus.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor während der Fahrt kurzzeitig Aussetzer hat oder ganz aus geht, ist eine mögliche Ursache ein defekter Lötunkt im Überspannungsschutzrelais. Dieser Fehler tritt nur sporadisch auf und wird nicht im Fehlerspeicher abgelegt. Zur Fehlerbehebung muss die Teilenummer des Relais geprüft und wenn nötig das Relais erneuert werden.

Alte Teilenummer: 000 540 52 45

Neue Teilenummer: 000 540 67 45

Blitz-Info