



Mercedes-Benz C-Klasse (W203) Alle Modelle

Feuchtigkeit in der Sicherungs- Modulbox im Motorraum.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass Feuchtigkeit in die Sicherungs- Modulbox im Motorraum eingedrungen ist, ist eine mögliche Ursache eine Undichtigkeit an den Kabeldurchführungen. Teilweise äußert sich dieser Fehler durch selbständiges Aufleuchten der Außenbeleuchtung oder des Bremslichts. Zur Fehlerbehebung wie folgt vorgehen:

- Deckel der Sicherungs- Modulbox ausbauen.
- Leitungssätze aus den Führungen der Sicherungs- Modulbox herausziehen (Bild).
- Vorhandene Feuchtigkeit entfernen und alle Stecker, Kabel, Sicherungen, Relais trocknen.
- Mit Isolierband die Kabeldurchführung (Kabeltülle) zusätzlich abdichten. Mit dem Isolierband auf der Kabeltülle beginnen und soweit auf den Leitungssatz kleben bis eine korrekte Abdichtung erfolgt.
- Leitungssätze wieder in die Führungen einsetzen. Sorgsam auf richtigen Sitz achten.
- Deckel wieder montieren.

