



Mercedes-Benz Typ 170 (SLK) 202 (C-Klasse) 208 (CLK) 210 (E-Klasse) mit Automatikgetriebe

Wählhebel ist blockiert.

Wird bei diesen Fahrzeugtypen bemängelt, dass sich der Wählhebel nicht aus der Parkposition bewegen lässt (trotz getretenem Bremspedal), ist eine mögliche Ursache der Bremslichtschalter. In diesem Fall erhält das Wählhebelmodul kein Signal vom Bremslichtschalter. Im Fehlerspeicher des Wählhebelmoduls ist kein Fehler hinterlegt. Um den Fehler zu beseitigen, muss der Bremslichtschalter erneuert werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Verkleidung unterhalb des Lenkrades ausbauen.
- Stecker vom Bremslichtschalter abziehen.
- Bremslichtschalter drehen und herausziehen.

Einbau:

- Betätigungsstift (1) des Bremslichtschalters ganz herausziehen.
- Bremspedal durchdrücken.
- Bremslichtschalter in die Halterung einsetzen und drehen bis die Verriegelung (2) einrastet.
- Bremspedal loslassen. Der Betätigungsweg stellt sich automatisch ein.

