



Mercedes Benz C-Klasse W203, E-Klasse W211, CLK W209, SLK W171 Baujahr: ab 2002 Motor-Code 271

**Unrunder Motorlauf und schlechte
Leistung,
Motorkontrollleuchte leuchtet**

Fehlercodes:

P2029, P2046, P201A, P201C

Sollten o.g. Fehlerbilder auftreten, könnte die Ursache auch ein poröser Teillastentlüftungsschlauch sein. Da dieser Schlauch an einer schwer zugänglichen Stelle hinter dem Kompressor verbaut ist, kann man ihn von oben aus nicht einsehen. Hier bietet sich eine alternative Prüfmethode an: Motor im Leerlauf betreiben, vom Unterboden aus Starterspray hinter den Kompressor sprühen und beobachten, ob sich dadurch die Leerlaufdrehzahl verändert. Bei einer Veränderung sollte der Schlauch erneuert werden.

Praxis Tipp: Bei Erneuerung des Schlauches unbedingt Click-Schelle verwenden, da ein späteres Nachziehen in eingebautem Zustand nicht möglich ist.

Blitz-Info