



Mercedes Benz Mit Motor 104.942, 104.992, 111.960

ABS-, ABS/ASR-Kontrollleuchte leuchtet permanent oder sporadisch auf.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die ABS-, ABS/ASR-Kontrollleuchte nach dem Motorstart nicht aus geht oder sporadisch während der Fahrt aufleuchtet, ist eine möglich Ursache ein Wackelkontakt im Überspannschutzrelais. Der Wackelkontakt tritt im Einschubbereich der 15 A Sicherung am Relais auf. Durch wackeln an der Sicherung, bei laufendem Motor, kann der Fehler reproduziert werden. Um den Fehler zu beseitigen, muss das Überspannungsschutzrelais erneuert werden.

Das Relais ist auf der rechten Fahrzeugseite im Bereich der Steuergeräte eingebaut (Bild).

