



Nissan

Terrano II (R20)

Ab Modeljahr 1997 bis Fahrgnr. 302279

Mit Motor 2,7 D (Motorcode TD27TI)

Fahrzeug beschleunigt schlecht

Wird vom Kunden der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte das Motorsteuergerät (Kennfelddaten fehlerhaft) die Ursache dafür sein. Weiterhin kann vom Kunden ein Motorrucken bei max. Beschleunigung beanstandet werden. Dies tritt hauptsächlich nach dem Kaltstart des Motors auf. Auch eine verzögerte Gasannahme während der Warmlaufphase, im unteren Drehzahlbereich (1800-2500 U/min) kann beanstandet werden. Vor dem Austausch des Steuergerätes, sollten vorab aber eingehende Diagnose-schritte (Überprüfung von Sensorik und Aktuatorik im Motormanagement-Bereich etc.) durchgeführt worden sein. Weiterhin sollte überprüft werden, ob sich im grün/gelben Kabel vom Luftmassenmesser ein Widerstand befindet. Wenn ja, diesen entfernen. Anschließend die Kabelenden zusammenlöten und isolieren.

Blitz-Info

