



## **Opel Agila Ab Baujahr 2001 mit Motor Z10XE, Z12XE**

### **Motor hat Leistungsverlust, ruckelt und Fehlercode P0170 gespeichert.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor ruckelt, Leistungsverlust hat und der Fehlercode P0170 gespeichert ist, kann eine mögliche Ursache ein defekter Luftmassenmesser sein. Durch Wasserdampf der in das Ansaugsystem gelangt wird der Luftmassenmesser zerstört. Um den Fehler zu beheben, muss der Luftmassenmesser erneuert und eine zusätzliche Dichtung im Bereich der Motorhaube angebracht werden.

Die vorhandene Dichtung muss passend zur neuen Dichtung abgeschnitten werden. Die neue Dichtung ist bei lokalen Vertragshändlern erhältlich.

