



Opel Agila Baujahr 2001-2003 mit den Motoren Z10XE / Z12XE

Motor hat keine Leistung und ruckelt

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein defekter Luftmassenmesser die Ursache dafür sein. Außerdem wird der Fehlercode P0170 (Fehler Gemischaufbereitung) abgelegt. Wasserdampf wird über das Ansaugsystem angesaugt und zerstört dabei die Sensormembran des Luftmassenmessers. In diesem Fall muss der Luftmassenmesser erneuert und eine zusätzliche Abdichtung unter der Motorhaube verbaut werden.

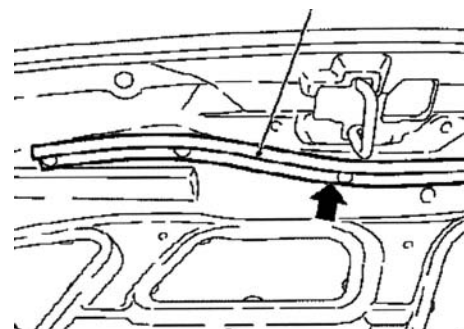


Abb. 1

- Luftmassenmesser erneuern.
- Abdichtung von der Motorhaube bis zum dritten Befestigungsclip lösen und abschneiden (s. Abb. 1).
- Neue Abdichtung mit beiden Befestigungsclips an die Motorhaube befestigen (s. Abb. 2). Dabei darauf achten, dass die Klebefläche der Dichtung gleichmäßig an die Haube gedrückt wird.
- Fehlerspeicher löschen.

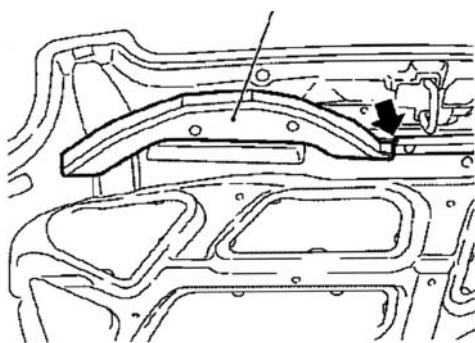


Abb. 2