



## **Opel Meriva Baujahr 2003-2004 mit den Motoren Z16XE | Z16SE**

### **Kontrolllampe Motorelektrik leuchtet auf**

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte die Sicherung F 15 die Ursache dafür sein. Außerdem werden die Fehlercodes P1500 und P1550 A+B (Drosselklappensteller ausgefallen) im Fehlerspeicher abgelegt und die Motorsteuerung geht in den Notlauf über. Durch einen Wackelkontakt bei der Sicherung F 15, wird eine kurzzeitige Unterbrechung der Spannungsversorgung des Motorsteuergeräts verursacht.

In diesem Fall muss die Sicherung entfernt werden und der Steckplatz auf eventuelle Beschädigungen und Verschmutzungen geprüft, ggf. instand gesetzt werden. Nach der Reparatur den Fehlerspeicher löschen.

**Blitz-Info**

