



Opel Corsa B, Combo, Tigra 1995-2000 Motoren 1.4, 1.5D, 1.6, 1.7D Temperaturanzeige im roten Bereich.

Dichtung des Kühlmittelsensors
kann defekt sein.

Werden vom Kunden hohe Kühlmitteltemperaturen oder Wassertropfen auf dem Boden beanstandet, so ist die mögliche Ursache ein undichter Kühlmittelsensor. Daher müssen die serienmäßigen Kupferdichtringe der Sensoren, gegen Metallringe mit Gummiunterlage ersetzt werden.

1. Batterie abklemmen.
2. Oberen Kühlerschlauch ausbauen, Kühlmittel auffangen.
3. Stecker vom oberen und – oder unteren Sensor abziehen und Sensor ausbauen.
4. Dichtring ersetzen.
5. Kühlmittelsensor wieder mit einem Drehmoment von 10 Nm anziehen.
6. Oberen Kühlerschlauch montieren.
7. Batterie anklemmen.
8. Kühlsystem auffüllen und entlüften.
9. Sensor auf Dichtheit und Funktion prüfen.

Blitz-Info