



## **Opel Astra G, Zafira, Vectra B Alle ab Baujahr 1998**

### **Airbag Kontrollampe leuchtet auf**

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine schlechte Kontaktierung im Verbindungsstecker des Rückhaltesystems (Gurtstraffer) die Ursache dafür sein. In diesem Fall müssen die Kabelenden miteinander verbunden werden.

Wie folgt vorgehen:

- Batterie abklemmen und eine Minute warten, bis der Kondensator entladen ist.
- An den Vordersitzen den Rücklehnenbezug lösen.
- Verbindungsstecker vom Seiten Airbag und vom Rückhaltesystem aus der Halterung entriegeln (s. Abb.1).
- Steckerverbindung trennen.
- Isolierband auf ca. 2 cm Länge von den Kabelsätzen entfernen.
- Kabelstecker vom Airbagkabelsatz abkneifen und die Kabelenden ca. 10 mm abisolieren. Die gleichen Arbeitsschritte auch beim Kabelsatz vom Rückhaltesystem durchführen
- Die jeweiligen Kabelenden mit Hilfe von CWT- Löt-muffen verbinden (Hella Artikel Nr.: 8KW 744 888-003). Dabei ist darauf zu achten, dass die Kabel nicht vertauscht werden.
- Kabelstrang isolieren und wieder in das Rillenrohr legen.

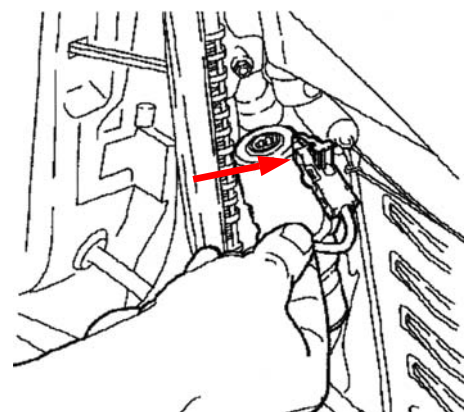


Abb. 1



- Die verbundenen Kabel unter dem Kabelsteckergehäuse entlang führen, und mit einem Kabelbinder an gezeigter Stelle verbinden (s. Abb.2).
- Kabelsätze wieder an der Halterung befestigen.
- Rücklehnenbezug wieder befestigen.
- Den Sitz nach vorne und hinten bewegen und die Freigängigkeit des Kabelstrangs überprüfen.
- Batterie wieder anklemmen und den Fehlerspeicher löschen.

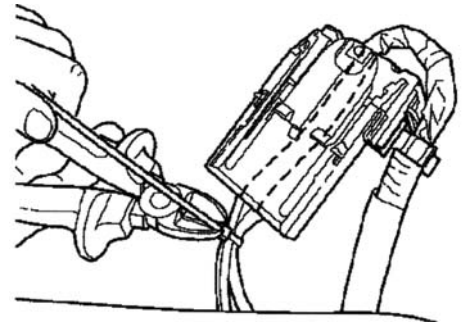


Abb. 2

#### Anmerkung:

Sollten die Fehlercodes für beide Rückhaltesysteme im Fehlerspeicher abgelegt sein, müssen die Arbeitsschritte auch beim zweiten Vordersitz durchgeführt werden.