



Opel Vectra B Mit Motor X18XE, X20XEV

Aufleuchten der Motorkontrollleuchte, Motor geht im Leerlauf aus und springt schlecht an.

Werden bei diesen Fahrzeugen die oben genannten Fehler bemängelt, ist eine mögliche Ursache die Steckverbindung am Luftmassenmesser. Durch Schwingungen kommt es an den Steckkontakten des Luftmassenmessers zur sogenannten „Reibkorrosion“ die zu Kontaktproblemen führt. Um den Fehler sicher zu beheben, müssen die Steckkontakte im Stecker des Luftmassenmessers erneuert und ein neuer Luftmassenmesser eingebaut werden.

Um ein erneutes Auftreten des Fehlers zu verhindern, sollte der Stecker des Luftmassenmessers mit zwei über Kreuz verlegten Kabelbindern gesichert werden. Des weiteren ist darauf zu achten, dass die Dämmung der Motorhaube nicht auf die Steckverbindung drückt.

Blitz-Info

