



## **Peugeot 307** **Baujahr 04/2002 mit 1,4 l / 55 KW** **Motor**

### **Motor springt nicht an, Motorkontrollleuchte leuchtet.**

Tritt bei diesem Fahrzeug der Fehler auf, dass der Motor nicht mehr anspringt und die Motorkontrollleuchte leuchtet, ist eine mögliche Ursache der Kurbelwellensensor.

Wird mit einem Diagnosegerät der Fehlerspeicher ausgelesen, ist der Fehlercode „P 1335 =

Nockenwellensensor“ abgespeichert. Wird der

Nockenwellensensor geprüft stellt man fest das dieser in Ordnung ist. In diesem Fall sitzt der Kurbelwellensensor nicht richtig in der Bohrung und das Steuergerät verwechselt die beiden Sensoren.

Der Kurbelwellensensor muss ausgebaut, gereinigt und wieder richtig in die Bohrung eingesetzt werden. Im Anschluss den Fehlerspeicher löschen.