



Porsche Boxster / 911 (Modell 996) mit Motorsteuerung DME - / ME 7.2

Fehlerhafte Leerlaufdrehzahl und Gemischadaption.

Ist das Motorsteuerungssystem durch eine entladene oder abgeklemmte Batterie spannungslos, kann es nach dem Anklemmen der Batterie zu einer schwankenden Leerlaufdrehzahl und dem Verlust der Gemischadaption kommen. Um dies zu vermeiden, ist nach dem Anklemmen der Batterie folgendes zu beachten:

- Die Zündung für eine Minute einschalten ohne das Gaspedal zu bewegen.
- Die Zündung für mindestens zehn Sekunden wieder ausschalten.

Die Drosselklappenverstelleinheit ist jetzt wieder angelernt. Bei allen DME - Motorsteuerungssystemen braucht das Steuergerät zusätzlich einige Minuten Motorlauf, um die Leerlauf- und Gemischadoptionswerte neu zu lernen.

Blitz-Info

