

© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

4. Januar 2004

Skoda Oktavia 2.0, ab Baujahr '99 Motorcode AQY, APK, AZH

Schlechtes Startverhalten

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte der Kühlmitteltemperatursensor die Ursache dafür sein.

Mögliche Auswirkungen:

- Schlechtes Startverhalten
- Schlechte Motorleistung
- Unrunder Leerlauf
- Höherer Kraftstoffverbrauch
- Motorkontrolleuchte leuchtet event, auf

Der Fehlercode 16501 – Kühlmitteltemperatursensor, kann zusätzlich im Fehlerspeicher abgelegt sein.

Sollwerte am Sensor:

- bei + 20°C Motortemp. = $2.50 2.67 \text{ K}\Omega$
- bei + 90°C Motortemp. = $215 245 \Omega$

Beim Austausch wie folgt vorgehen:

- Motorabdeckung abschrauben
- Kabelstecker vom Sensor abziehen
- Arretierungsspange nach vorne herausziehen
- Sensor mit Dichtung herausnehmen. Da Kühlflüssigkeit aus der Öffnung herausspritzt, sollte der Austausch bei erkaltetem Motor durchgeführt werden, um Verbrennungen an der Haut zu vermeiden
- Neuen Sensor und Dichtung einsetzen
- Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen



Blitz-Info

