



Volvo

C 70, VIN J bis 000690

S 70, VIN 1 bis 489614

S 70, VIN 2 bis 489481

S 70, VIN 3 bis 484419

V 70, VIN 2 bis 434250

V 70, VIN 3 bis 428581

Aufleuchten der Motorkontrolleuchte

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte die Steckerverbindung am Luftmassenmesser die mögliche Ursache dafür sein. Außerdem wird noch der Fehlercode P0104 „Luftmassenmesser-Zeitweilige Stromkreisunterbrechung“ abgespeichert. Durch eine schlechte Kontaktierung des Mehrfachsteckers am Luftmassenmesser, kommt es zu diesem Fehler. In diesem Fall müssen die Kontakte gereinigt und mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig „nachgearbeitet“ werden, so dass eine sichere Kontaktierung sichergestellt werden kann. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass der Kabelbaum vom Luftmassenmesser an keinen anderen Bauteilen im Motorraum anliegen kann. Durch Vibrationen an der Steckerverbindung, könnte sich sonst wieder der gleiche Fehler einstellen. Zum Schluss den Fehlerspeicher löschen und System auf einwandfreie Funktion hin prüfen.

Blitz-Info

