



VW

Passat (3C)

Baujahr: 11.2005 + 12.2005

Motor: 2,0 FSI (110KW)

Motor ruckelt / Mangelhafte Motorleistung

Bei o.g. Fahrzeugen kann eine sporadische Abschaltung der Kraftstoffpumpe zu einem Ruckeln oder einer verminderten Leistung des Motors führen. Als Ursache hierfür kommt ein Softwarefehler in Betracht, der zu einer Überspannung führt und die Kraftstoffpumpe unter Vollast zeitweise abschaltet. Der Fahrzeughersteller hat alle betroffenen Fahrzeughalter benachrichtigt und um eine Überprüfung der Fahrzeuge in der Vertragswerkstatt gebeten. Es ist davon auszugehen, dass sich dennoch Fahrzeuge im Umlauf befinden, die aus diversen Gründen nicht überprüft bzw. modifiziert wurden. Fahrzeuge bei denen ein Software-Update aufgespielt wurde, sind mit einem Aufkleber mit der Aufschrift „24K1“ , im Bereich der Reserveradmulde, gekennzeichnet.