



## **VW Sharan Ab Baujahr 2001 mit 1.8l Turbomotor**

### **Diverse Fehlercodes im Steuergerät abgespeichert, Motorkontrollleuchte leuchtet.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Motorkontrollleuchte leuchtet und im Motorsteuergerät folgende sporadische Fehlercodes abgespeichert sind 16645, 16648, 16651, 16654, 17833, 17525 und 17843, kann das Kraftstoffpumpenrelais die Ursache sein. Um den Fehler zu beseitigen muss ein geändertes Kraftstoffpumpenrelais eingebaut werden. Anhand der Teilenummer auf dem Relais kann festgestellt werden, ob es sich um eine alte oder neue Ausführung handelt.

Alte Teilenummer: 6NO 906 383 **A**

Neue Teilenummer: 6NO 906 383 **B**

Das Relais befindet sich auf Steckplatz 21 im unteren Relaisträger, hinter dem Sicherungskasten.

**Blitz-Info**

