



Ford Focus C-Max 1.6i

Austausch des Leuchtmittels

Da bei diesem Fahrzeug die Arbeitsschritte für beide Seiten identisch sind, werden diese exemplarisch, an einer Seite beschrieben.

Abblend- Fern- und Standlicht:

- Befestigungsschraube (Torx 30) vom Scheinwerfer herausschrauben (s. Abb. 1).
- Mit einer Hand hinter den Scheinwerfer greifen. Anschließend den Scheinwerfer mit einem Ruck nach vorne ziehen und aus der Karosserie herausnehmen (s. Abb. 2).
- Steckerverbindung am Scheinwerfer trennen. Mit Hilfe eines Schraubendrehers die Verriegelung lösen und anschließend den Zentralstecker abziehen.
- Rastnasen vom Scheinwerferdeckel, an der Ober- und Unterseite des Scheinwerfers, aus den Halterungen drücken und diese abnehmen (s. Abb. 4 und 5).
- Nun kann die jeweilige Glühlampe ausgetauscht werden (s. Abb. 6).

Blinklicht:

- Scheinwerfer wie oben beschrieben ausbauen.
- Glühlampensockel nach links, bis zum Anschlag, drehen und anschließend mit der Glühlampe aus dem Scheinwerfer herausnehmen (s. Abb. 7).

Alle ausgebauten Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Beim Einsetzen des Scheinwerfers ist darauf zu achten, dass die unteren beiden Halterungen des Scheinwerfers (s. Abb. 8) wieder ordnungsgemäß an der



Karosserie einrasten. Lichtanlage auf einwandfreie Funktion hin prüfen. Scheinwerfereinstellung prüfen und ggf. einstellen.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

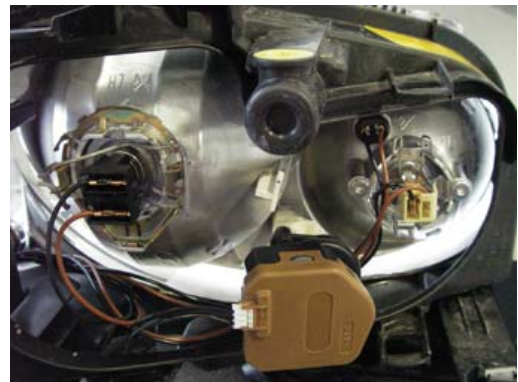


Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8