



Ford Galaxy 1,9 L TDI ab 11/97 Wassereintritt linker Scheinwerfer

Spritzwasser kann nach starken Regenfällen in den linken Scheinwerfer eindringen.

Bei starken Regenfällen, kann durch den Lüfter, das Spritzwasser über die Belüftung in den Scheinwerfer gedrückt werden (Abb. 1)

Dieser Umstand zeigt sich durch eine starke Betauung an der Innenseite des Scheinwerfers (Wassertropfen bilden sich und rinnen Richtung Gehäuseboden). Um diesen Fehler zu beheben, wird von Ford ein Umrüstkit angeboten. Dieser beinhaltet einen geänderten Belüftungsschlauch und eine spezielle Abdeckung gegen Spritzwasser.



Abb. 1

Hinweis:

Eine leichte Betauung der Scheinwerfer ist durchaus normal und sollte sich nach kurzer Einschaltdauer der Scheinwerfer auflösen.

Umbauanleitung

1. Linken Scheinwerfer ausbauen.
2. Elektrischen Anschluss, Leitung, LWR vom Scheinwerfer auf Korrosion und Beschädigung prüfen.
3. Oberen Belüftungsschlauch und untere Belüftung demontieren (Abb. 2).

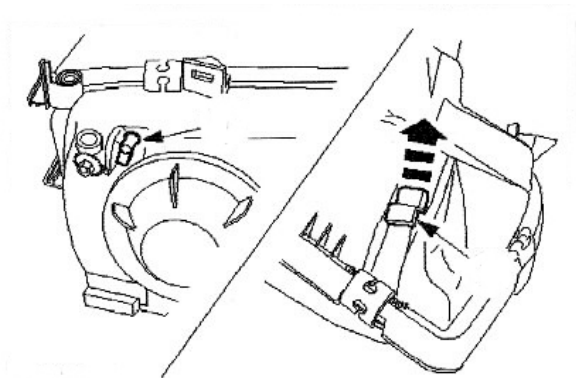


Abb. 2

4. Neuen Belüftungsschlauch aufstecken und die Spritzwasserabdeckung montieren. Der Belüftungsschlauch muss so eingebaut werden, dass die Abdeckkappe vom Scheinwerfer zugänglich ist (Abb. 3).

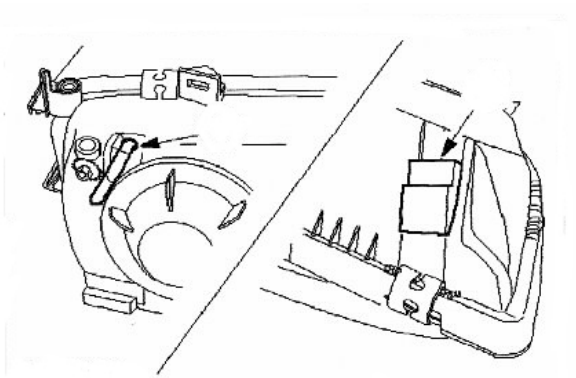


Abb. 3

5. Scheinwerfer wieder einbauen, einstellen und auf Funktion prüfen.