



Golf V mit serienmäßigen Nebelscheinwerfern

Leuchte der Lampenausfallkontrolle leuchtet nach dem Einbau des additiven Abbiegelichts auf

Taucht der oben genannte Fehler auf, so könnte das an den fehlenden serienmäßigen Nebelscheinwerfern liegen. Wird bei dem oben genannten Fahrzeug das additive Abbiegelicht von Hella (Dyna View® Evo2 1NO 009 436-801) eingebaut, müssen dafür die schon vorhandenen Nebelscheinwerfer ausgebaut werden. Grundsätzlich wird beim Golf V, beim Einschalten der Zündung, die Beleuchtungsanlage auf einwandfreie Funktion hin überprüft. Das Fehlen der serienmäßigen Nebelscheinwerfer wird von der Fehlerkontrolle als ein Defekt gewertet. Um dieses zu vermeiden müssen zwei zusätzliche Adapter eingebaut werden. Diese simulieren die beiden fehlenden Nebelscheinwerfer. Die Adapter sind unter der Art. Nr.: 9XD 165 529-801 zu bestellen. Eine Montageanleitung liegt bei.

Blitz-Info

