



## VW Golf V

### LED – Rückleuchte/Warnblinklicht ohne Funktion

Wird bei dem oben genannten Fahrzeug, das mit der Hella LED – Rückleuchte 2VP 009 500-801 (silber/rot s. Abb. 1) ausgestattet ist, bemängelt, dass das Warnblinklicht nicht funktioniert, könnte die Ursache eine geänderte Bordelektronik sein. Es kann vorkommen, dass bei ausgeschaltetem Motor und aktiviertem Warnblinklicht diese Funktion nicht sicher gewährleistet ist.

Ab dem Modelljahr 2006 (KW 22, 2005) wurde vom Fahrzeughersteller die Bordelektronik geändert.

Voraussichtlich stehen ab KW 17/06 modifizierte Sets zur Verfügung. Für bereits ausgerüstete Fahrzeuge gilt folgende Regelung:

- Bei Fahrzeugen die bis KW 22/2005 gebaut wurden tritt das Problem nicht auf. Das Fertigungsdatum steht auf der Rückseite der Leuchte (s. Abb. 2).
- Ab Modelljahr 2006 (mit Dachantenne) werden im Fall von Kundenreklamationen die LED Leuchten kostenlos gegen die modifizierte Version getauscht.

Die Version 2VP 009 500-831 (silber/schwarz) wird ab Serienanlauf in KW 17/06 bereits mit aktualisierter LED Leiterkarte ausgeliefert.



Abb. 1



Abb. 2