



Mercedes-Benz E-Klasse (W210) Ab 01.10.1997

Ausfall der Glühlampen

Sollte oben genannter Fehler beanstandet werden, so könnte die Leitung zum Lichtmodul die Ursache dafür sein. Vom Hersteller wird ein spezieller Reparatur-Satz angeboten.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Beleuchtung und Zündung ausschalten
- Luftfilterkasten ausbauen
- Kleinen Waschwasserbehälter ausbauen
- Scheinwerferdeckel an beiden Seiten abbauen
- Scheinwerferleitungssatz von den Scheinwerfern lösen
- H7 Glühlampen erneuern (im Set enthalten)
- Standlichtfassungen entriegeln und entnehmen
- Glühlampen aus den Fassungen entnehmen
- Standlichtfassungen durch Entriegeln der Rastnasen von der Leitung trennen
- Neue Lampenfassung wieder mit der Leitung verbinden
- Neue Glühlampen (im Set enthalten) in die Fassungen einstecken und anschließend die Fassungen wieder im Scheinwerfer einsetzen und verriegeln
- Adapterkabel mit dem Scheinwerferleitungssatz verbinden und dann am Scheinwerfer anschließen
- Ausgebaute Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren
- Funktionsprüfung durchführen

Blitz-Info