



Mercedes Benz C-Klasse (W 203)

Ausfall vom Standlicht

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnten defekte Glühlampen die Ursache dafür sein. Der Kunde beanstandet zusätzlich, dass die Glühlampen auffällig häufig defekt sind. Dieses rührt daher, dass Glühlampen nur eine Nennspannung von 13,2 Volt haben und auch für diesen Spannungsbereich ausgelegt sind. Die Bordspannung bei diesem Fahrzeug liegt aber zwischen 13,4 und 14,8 Volt. Dieses verkürzt die Lebensdauer der Glühlampen beträchtlich. Daher gibt es seitens des Herstellers ein zusätzliches Widerstandskabel, welches die Spannung um 1 Volt reduziert. Diese wird zwischen dem Heckleuchtenstecker und dem Glühlampenträger eingebaut. Die Leitung ist für beide Seiten identisch. Ab dem Baujahr 12/2002 wurden diese Leitungen serienmäßig eingebaut.

Blitz-Info