



Mercedes Benz C-Klasse (Typ 202, 208) E-Klasse (Typ 210)

Defekte Nebelscheinwerfer

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte der Steckerkontakt an der Glühlampe verschmort (s. Abb. 1) sein. Da der Stecker nicht mehr von der Lampe abgezogen werden kann, muss der ganze Stecker mit der H1 Lampe ersetzt werden. In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Betr. Glühlampe ausbauen.
- Massekabel ca. 80 mm und das Pluskabel ca. 60 mm hinter dem Stecker abkneifen.
- Kabelenden abisolieren.
- Neuen Glühlampenstecker mit den vorkonfektionierten Kabeln (s. Abb. 2, Hella Art. Nr.: 8KB 863 949-001) mit den Kabelenden verkrimpen und die Enden mit einem Heißluftfön schrumpfen.
- Neue Glühlampe in den Scheinwerfer einsetzen und mit dem Stecker verbinden.
- System auf Funktion prüfen.

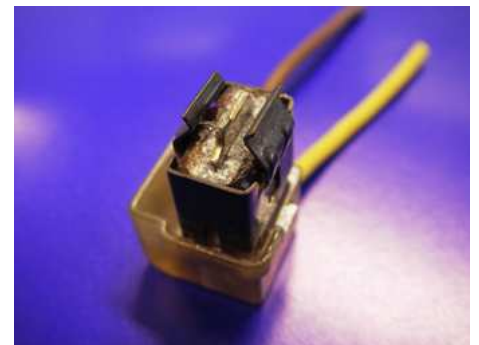


Abb. 1



Abb. 2