



## **Mercedes Benz Vito**

### **Flackernde Innenraumleuchten**

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine Kontaktierung zwischen der Befestigungsschraube der Dachleiste, oder der Blindschraube vom Dachrahmen, mit dem Kontaktanschluss der hinteren Innenleuchte die Ursache dafür sein.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Hintere rechte und linke Innenleuchte (zwischen C- und D Säule) ausbauen.

#### **Bei Fahrzeugen mit Dachreling:**

- Blindschraube über den hinteren Innenleuchten ausbauen und um 5 mm kürzen.

#### **Bei Fahrzeugen mit Dachleiste (C-Schiene):**

- Befestigungsschraube über den hinteren Innenleuchten ausbauen und um 5 mm kürzen.
- Anschließend die Schrauben wieder befestigen und die Innenleuchten einbauen.

**Blitz-Info**

