



Opel Vectra-C Baujahr von 2003 bis 2005 Alle Fahrzeuge mit AFL (Adaptives- Fahrlicht)

Kontrollleuchte für Beleuchtung leuchtet auf.

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein fehlerhaftes Leistungsmodul die Ursache dafür sein. Außerdem können noch die Fehlercodes B1461 und B1462 abgespeichert sein. Diese Fehler tritt hauptsächlich beim Befahren von schlechten Straßen auf. Daher sollte der Kunde auf diese Tatsache hin befragt werden. Zur Diagnose kann der Fehler auch relativ einfach nachgestellt werden. Zuerst den Fehlerspeicher löschen und dann mit dem Fahrzeug eine schlechte Straße befahren. Je nach Fahrbahnbeschaffenheit, wird der Fehler nach kurzer Zeit angezeigt. Ist das der Fall, muss das betr. Leistungsmodul am Scheinwerfer ausgetauscht werden. Da das Modul unten am Scheinwerfer verbaut ist (s. Abb.), muss der Scheinwerfer für die Reparatur ausgebaut werden.

Ab der Fahrgest. Nr.: W0L0ZCF6851100331 kommt ein neues Modul zum Einsatz.

