



Renault Clio 2

Alle Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfer

Wasser in den Nebelscheinwerfern

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte die Kabelabdichtung der Nebelscheinwerfer die Ursache dafür sein. Für diesen Fall gibt es vom Hersteller einen Umrüst-Set, bestehend aus einem modifizierten Kabelstrang + zwei Schutzkappen.

Wie folgt vorgehen:

- Fahrzeug anheben.
- Frontschürze ausbauen.
- Hintere Verkleidung vom Nebelscheinwerfer abbauen und das Wasser ablaufen bzw. die vorhandene Betauung im Scheinwerfer, z.B. mit einem Fön, entfernen.
- Alten Kabelstrang gegen den Neuen austauschen.
- Die Schutzabdeckungen (s. Abb. Punkt A) mit Hilfe einer Befestigungsschraube (s. Abb. Punkt B) an der Unterseite der Nebelscheinwerfer montieren.
- Ausgebaute Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
- Anschließend die Nebelscheinwerfer wieder einstellen.

