



Renault Espace IV Alle Fahrzeuge mit Scheinwerfer- Reinigungsanlage (SRA)

Scheinwerfer-Reinigungsanlage ohne Funktion

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein Blockieren der Teleskopdüsen die Ursache dafür sein. Diese Beanstandungen können bei ausgefahrenem und eingefahrenem Zylinder auftreten. In diesem Fall müssen die Teleskopzylinder ausgetauscht werden

Wie folgt vorgehen:

- Abdeckkappen von den Spritzdüsen abbauen.
- Rasterung der Spritzdüsen lösen und Diese von den Teleskopzylindern abziehen.
- Frontschürze demontieren.
- Prüfen, ob Unterlegscheiben an den Befestigungspunkten, zwischen den Zylindern der Reinigungsanlage und dem Aufpralldämpfer verbaut sind.
- Sind die Unterlegscheiben nicht vorhanden, so wird seitens des Herstellers ein Beutel mit passenden Unterlegscheiben angeboten.
- Steckkupplungen der Wasserschläuche an den Teleskopzylindern lösen und Schläuche abziehen.
- Alte Teleskopzylinder ausbauen. Die neuen Teleskopzylinder mit den Unterlegscheiben einbauen.
- Ausgebaute Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
- SRA durch mehrmaliges Betätigen auf Funktion prüfen.

Blitz-Info