



Volvo

C 70 VIN J bis 009078

S 70 VIN 1 bis 571319

S 70 VIN 2 bis 571822

V 70 VIN 2 bis 549452

Feuchtigkeit in den Blinkleuchten

Sollte der oben genannte Fehler beanstandet werden, so könnte eine fehlende Belüftungsöffnung die Ursache dafür sein. In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Vordere Blinkleuchten ausbauen.
- Mit einem Bohrer (3 mm) vorsichtig mehrere Löcher an gezeigter Position (s. Abb.) nebeneinander bohren. Darauf achten, dass die Streuscheiben nicht beschädigt werden.
- Stege zwischen den Bohrungen entfernen, sodass ein 8 mm Langloch entsteht.
- Mit Hilfe einer kleinen Feile das Langloch sauber ausfeilen und entgraten.
- Leuchte mit Druckluft ausblasen.
- Blinkleuchten wieder einbauen und auf Funktion hin prüfen.

