




Volvo S70 | V70 | C70

Scheinwerfer vibrieren

Bei den o.g. Fahrzeugen können die Scheinwerfer, aufgrund von Erschütterungen durch Fahrbahnunebenheiten oder hohen Geschwindigkeiten, vibrieren.

Mögliche, betroffene Typen und Produktionsnummern:

- S70 mit Fabrik Code 1 (11. Stelle der Fahrgestell-Nr.)
ab Produktions Nr. 409466 (12. bis 17. Stelle der Fahrgestell-Nr.)
- S70 mit Fabrik Code 2 (11. Stelle der Fahrgestell-Nr.)
ab Produktions Nr. 408556 (12. bis 17. Stelle der Fahrgestell-Nr.)
- S70 mit Fabrik Code 3 (11. Stelle der Fahrgestell-Nr.)
ab Produktions Nr. 422325 (12. bis 17. Stelle der Fahrgestell-Nr.)
- V70 mit Fabrik Code 2 (11. Stelle der Fahrgestell-Nr.)
ab Produktions Nr. 342001 (12. bis 17. Stelle der Fahrgestell-Nr.)
- V70 mit Fabrik Code 3 (11. Stelle der Fahrgestell-Nr.)
ab Produktions Nr. 356958 (12. bis 17. Stelle der Fahrgestell-Nr.)
- C70 mit Fabrik Code J (11. Stelle der Fahrgestell-Nr.)
ab Produktions Nr. 000339 (12. bis 17. Stelle der Fahrgestell-Nr.)

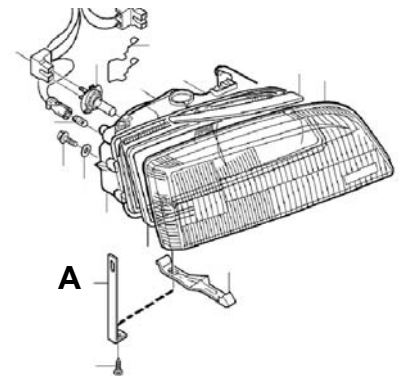

Um Abhilfe zu schaffen wird je Scheinwerfer eine zusätzliche Halterung (Zeichnung, Pos. A), die über den Vertragshändler erhältlich ist, montiert.