



BMW **Todos los modelos con motor de gasolina contruidos hasta el 11 / 2002**

El motor tiene fallos de encendido y pérdida de potencia, la lámpara testigo del motor se enciende.

Si en estos vehículos se detecta que el motor tiene paros del encendido y pérdida de potencia y que la lámpara testigo del motor se enciende, la causa puede radicar en una bobina de encendido defectuosa.

Este fallo afecta a todos los vehículos con bobinas de encendido del fabricante Bremi. Para corregir este fallo, deberán sustituirse todas las bobinas fabricadas antes de 11/2002.

La fecha de fabricación está impresa en la parte superior de la bobina de encendido. Los cuatro últimos números indican la semana y el año de fabricación.

