



## **BMW E 39 hasta 12/95 La luz de cruce tiembla**

### **Modificaciones permanentes en la delimitación del corte de luz en el regulador del alcance – Posición 2.**

El ajuste, con el vehículo cargado, del regulador del alcance de luz a la posición 2 puede provocar un accionamiento continuo del servomotor.

El origen de esta avería es que el potenciómetro está montado incorrectamente sobre la placa de conexiones del regulador del alcance de luz. Esto puede dar lugar a que en un breve intervalo de tiempo se modifique el valor de tensión leído, lo que provoca un breve accionamiento de los servomotores.

En estos casos hay que cambiar el regulador del alcance de luz. Este defecto se encuentra subsanado desde principios de Diciembre de 1995, gracias a un regulador del alcance de luz mejorado.



**Boletín informativo**

