



Mercedes Benz Clase C (W202)

Fallo del funcionamiento del indicador de nivel de combustible

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un cableado eléctrico desgastado o desconectado. En este caso, se trata del cable que va hacia el transmisor izquierdo del indicador del nivel de combustible. El punto defectuoso se encuentra en la zona de la cubierta, en la parte inferior del depósito.

Se debe proceder de la manera siguiente:

- Desmontar la cubierta en el transmisor izquierdo del depósito y revisar el cable.
- Si el cable está dañado, deberá desmontarse el asiento posterior.
- Descubrir el cable de debajo de la alfombra aflojando la tira adhesiva.
- Cortar el cable en el lugar defectuoso.
- Pelar los extremos del cable unos 10 mm y conectar con un manguito soldado CWT (nº de pedido 8KW 744 888-003). Compensar la parte del cable que falta apretando ligeramente.
- Comprobar que el manguito de goma en el pasacables hacia el habitáculo está bien asentado y, en caso necesario, corregir la posición.
- Volver a fijar el cable con la nueva cinta adhesiva.
- Volver a montar el asiento posterior.

Boletín informativo

