



Opel Corsa C 2001 - 2003 **Combo 2001 - 2003** **Astra G 2000 - 2003** **Con motor Y17DT / Y17DTL**

Sacudidas del motor al cambiar de carga o al arrancar.

Si en estos vehículos se detecta que el motor sufre sacudidas al cambiar de carga o al arrancar, la causa puede radicar en un mal ajuste del conmutador del embrague. La unidad de control detecta un conmutador del embrague activado aunque el pedal del embrague no haya sido accionado. Para corregir este fallo, deberá comprobarse el funcionamiento del conmutador del embrague con un aparato de diagnóstico adecuado. Si el aparato de diagnóstico muestra un conmutador del embrague activado sin que el pedal del embrague haya sido accionado, deberá corregirse el ajuste del conmutador.

Nota

Indique al cliente que, después de cambiar de marcha, debe levantar el pie del pedal del embrague, ya que, de lo contrario, también se podría producir el fallo arriba mencionado.