



Rover 45

Todos los modelos fabricados desde 1999

El motor presenta fallos de encendido y/o una admisión de gas defectuosa.

Si se detecta que el motor de este vehículo presenta fallos de encendido y/o una admisión de gas defectuosa, la causa puede residir en un cable dañado de las bobinas. Un montaje erróneo de la cubierta superior del motor (por encima de las bobinas) provocará que el cable que va hacia las bobinas quede aprisionado y dañado. Para corregir este defecto, proceda de la siguiente manera:

- Desmontar la cubierta superior del motor.
- Comprobar el estado de las conexiones de cables que van hacia las bobinas, en la zona que queda bajo la cubierta.
- Reparar las partes dañadas o en caso necesario reponer el mazo de cables.
- Tender los cables según las instrucciones y asegurarlos contra posibles daños.
- Volver a montar la cubierta del motor.

Boletín informativo