



## **Saab 9-5** **Todos los vehículos hasta n° de** **chasis: W3053331**

### **Cable dañado en el área de la ranura de inserción de la radio.**

En estos vehículos es posible que haya un mazo de cables dañado en la zona trasera de la ranura de inserción de la radio. El mazo de cables ha sido tendido demasiado cerca de la esquina inferior derecha de la ranura de inserción. Para prevenir daños o subsanarlos, deberá proceder de la siguiente manera:

- Anotar el código de la radio.
- Extraer la radio de la ranura de inserción (figura 1).
- Desmontar la ranura de inserción de la consola central y aflojar las conexiones de enchufe (figura 2).
- Controlar si el mazo de cables en la zona derecha del pozo de montaje está dañado.
- Reparar los cables dañados.
- Modificar la posición de montaje del mazo de cables hasta que ya no sea posible realizar un nuevo contacto con la ranura de inserción de la radio.
- Montar de nuevo las piezas en el orden inverso al desmontaje.

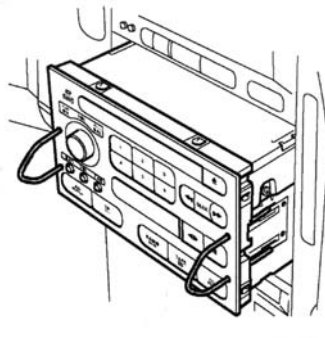


Figura 1

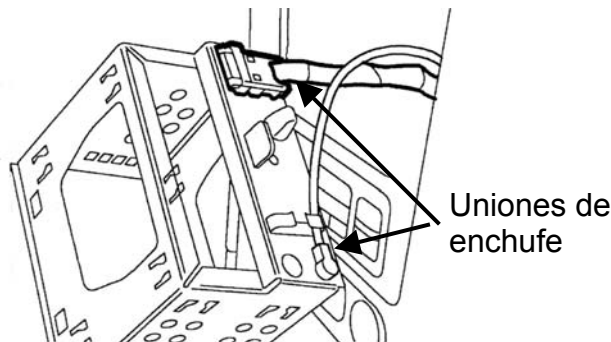


Figura 2