



MCC Smart, Fortwo, Cabrio, City, fabricados entre 1998 y 2003

La tapa del depósito no se abre

Si en estos vehículos se observa que es imposible llenar el depósito debido a que la tapa no se abre, la causa puede residir en un conmutador magnético bloqueado. Una lubricación insuficiente durante la producción puede provocar que un conmutador magnético se bloquee. Para corregir este defecto, proceda de la siguiente manera:

- Desmontar la luz de marcha atrás de la derecha.
- Desmontar el aislante para la protección contra el ruido hasta que el conmutador magnético para el desbloqueo de la tapa del depósito quede visible.
- Tirar de la clavija de desbloqueo hasta que se abra la tapa del depósito.
- Intentar que el mecanismo de desbloqueo vuelva a funcionar, lubricándolo.

Si no se consigue que vuelva a funcionar correctamente, habrá que sustituir el conmutador magnético.

Boletín informativo

