



VW Passat 1.8 T (B5) Código de motor ANB Fabricados entre 1999 y 2000

Marcha del motor defectuosa

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en una o varias bobinas de encendido defectuosas. En determinadas circunstancias, el cliente también puede detectar otros fallos, tales como un comportamiento de arranque defectuoso, un mal ralentí y una mala admisión de gas al acelerar. En este caso es preciso sustituir la bobina de encendido. Un aislamiento insuficiente del mazo de cables de la bobina de encendido también puede provocar estos fallos.

Por este motivo, también se recomienda montar mazos de cables modificados. Al desmontar la(s) bobina(s) de encendido, hay que tener en cuenta que éstas deben extraerse verticalmente hacia arriba. En caso de que la bobina de encendido esté bloqueada, no girarla ni intentar levantarla (esto podría provocar daños en la bujía de encendido).

Recambio: Bobina de encendido (nº de Hella: 5DA 006 623-771)