



VW T4

Todos los modelos con motor 2,5 l TDI Fabricación hasta 12.2003

Se enciende la lámpara testigo del alternador

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en la existencia de picos de tensión. Al encender y apagar la bomba eléctrica de circulación de agua pueden aparecer picos de tensión de gran magnitud, que pueden provocar sobrecargas capacitivas en el mazo de cables; éstas, a su vez, acaban dañando el borne L del regulador del alternador. En este caso, deberán sustituirse el regulador del alternador y la bomba eléctrica de circulación de agua.

Boletín informativo