



## **Ford Galaxy con motor de 2,0 l DOHC 8V o de 2,3 l DOHC 16V**

### **Código de avería P1260 en la unidad de control del motor**

Si en estos vehículos queda almacenado el código de avería P1260 (= inmovilizador activado) en la memoria de averías de la unidad de control del motor, la causa puede radicar en una versión antigua del software. Si este fallo aparece tras desembornar la batería sin haber realizado ningún trabajo en el inmovilizador, antes de proceder a una compleja localización de la avería, debería comprobarse que la unidad de control del motor tiene instalada la última versión del software. Si la versión del software no es la actual, ésta deberá actualizarse para poder descartar que el software sea la causa del fallo.

Para conocer la versión del software instalado, deberá utilizarse un aparato de diagnóstico. El resultado deberá compararse con los datos originales de Ford.