



## **Jaguar** **Tipo X y tipo S** **desde el año 2000 con motor de gasolina** **desde número de chasis C00294**

**Se enciende el testigo del motor  
(MIL)**

**Código de error P0341, P0343, P0346**

Cuando la memoria muestra los códigos de error arriba mencionados, estará avisando por lo general de un defecto en el sensor del árbol de levas.

La causa puede radicar en una bujía defectuosa. Si el valor de resistencia de las bujías es erróneo, pueden surgir averías interpretadas por el diagnóstico de a bordo como una posición errónea del árbol de levas.

Se activa el piloto de emergencia "Avería del motor". (Fig.1) Para descartar la bujía mediante un procedimiento de comprobación sencillo, proceda de la siguiente forma. Comprobar el valor de resistencia de la bujía efectuando una medición óhmica (fig. 2).

Si el valor es inferior a 1000 ohmios, se recomienda reemplazarla por una bujía con clasificación Jaguar XW 4E-12405 ó NGK PTR6D-13.

