



Opel Agila, año de construcción 2001-2003 con los motores Z10XE | Z12XE

El motor no tiene potencia y da sacudidas

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un medidor de masa de aire defectuoso. Además, se almacenará el código de avería P0170 (error de la preparación de la mezcla). La niebla de agua es aspirada a través del sistema de aspiración y daña la membrana del sensor del medidor de masa de aire. En este caso, deberá sustituirse el medidor de masa de aire y deberá montarse una junta adicional por debajo de la cubierta del motor.

- Sustituir el medidor de masa de aire.
- Aflojar la junta de la cubierta del motor hasta el tercer clip de fijación y cortarla (véase imagen 1).
- Fijar la nueva junta con los dos clips de fijación a la cubierta del motor (véase figura 2). Asegurarse de que la superficie de pegado de la junta esté presionada de forma uniforme en la cubierta.
- Borrar la memoria de averías.

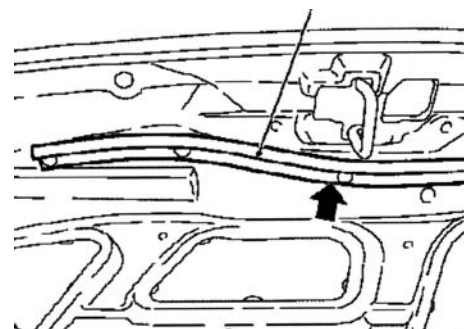


Fig. 1

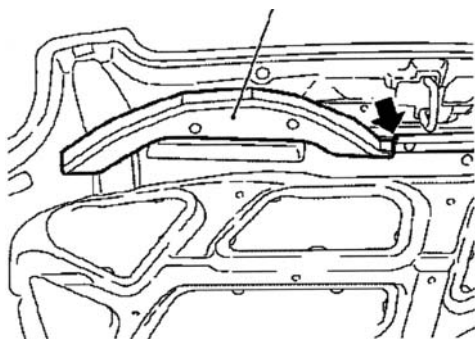


Fig. 2